Hochdruckreiniger

K 115 K 125 K 135 K 155 K 185

Betriebsanleitung Vor Inbetriebnahme Sicherheitshinweise Iesen und beachten

Sehr verehrter Kunde

Wir möchten Sie zu Ihrem neuen Hochdruckreiniger mit integriertem Fahrwerk herzlich beglückwünschen und uns für den Kauf bedanken!

Um den Umgang mit dem Gerät zu erleichtern, dürfen wir Ihnen auf den nachfolgenden Seiten das Gerät erklären.


Das Gerät hilft Ihnen bei all Ihren Reinigungsarbeiten, z. B.

- Fassaden Fahrzeuge aller Art - Behältern

- Gehwegplatten - Behältern - Maschinen usw.

- Terrassen - Kanälen

mit Schmutzkiller	41.204 1	41.200 1	41.201 1	41.202 1	41.203 1
Bestell-Nr.	41.204	41.200	41.201	41.202	41.203
		(Lanzenlän	ge mit 0,9 m ang	,	
Drehmoment	22 Nm	24 Nm	26 Nm	24,3 Nm	28,8 Nm
Rückstoß an Lanze	ca. 20 Nm	ca. 22 Nm	ca. 25 Nm	ca. 27 Nm	ca. 32 Nm
Schallpegel nach DIN 45 635 mit Schmutzkiller	86 dB 88 dB	87 dB 84 dB	89 dB 84 dB	88 dB 90 dB	93 dB 93 dB
Maße mit mont. Fahrgriff in mm	350 x 330 x 900	350 x 330 x 900	350 x 330 x 900	350 x 330 x 900	350 x 330 x 900
Gewicht	32 kg	32 kg	32 kg	32 kg	32 kg
Anschlußwert Aufn. Abg.	P1: 2,6 kW P2: 1,9 kW	P1: 2,9 kW P2: 2,2 kW	P1: 3,3 kW P2: 2,4 kW	P1: 4,1 kW P2: 3,1 kW	P1: 5,7 kW P2: 4,3 kW
Elektrischer Anschlußwert	230 V ; 50 Hz ; 11 A	230 V ; 50 Hz ; 12,5 A	230 V ; 50 Hz ; 14 A	400 V ; 50 Hz ; 6,7 A	400 V ; 50 Hz ; 9,5 A
Hochdruckschlauch	10 m	10 m	10 m	10 m	10 m
Ansaughöhe	2,5 m	2,5 m	2,5 m	2,5 m	1 m
Warmwasser- zulauf bis	max. 70 °C	max. 70 °C	max. 70 °C	max. 70 °C	max. 60 °C
Wasserleistung	bei 1400 U/min 10,3 I/min	bei 1400 U/min 10,5 I/min	bei 1400 U/min 11,0 I/min	bei 1400 U/min 12 I/min	bei 2800 U/min 14 I/min
Zulässiger Überdruck	130 bar	140 bar	150 bar	170 bar	200 bar
Arbeitsdruck, stufenlos regelbar	10 - 115 bar	10 - 125 bar	10 - 135 bar	10 - 155 bar	10 - 185 bar
Technische Daten	Kränzle 115	Kränzle 125	Kränzle 135	Kränzle 155	Kränzle 185

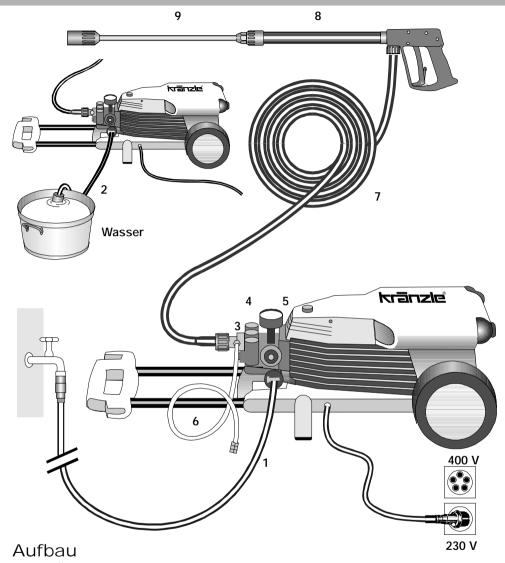

Die KRÄNZLE 115 + 125 + 135 + 155 + 185 - Hochdruckreiniger sind fahrbare Maschinen. Der Aufbau ist aus dem Schema zu ersehen.

Funktion

- 1 Zulauf Wasseranschluß mit Filter
- 2 Ansaugschlauch mit Filterkorb (Sonderzubehör) Best. Nr. 15.038 3
- 3 Hochdruckpumpe
- 4 Manometer mit Glyzerinfüllung
- 5 Druckregelventil-Sicherheitsventil
- 6 Hochdruck-Injektor für Waschmittel
- 7 Hochdruckschlauch
- 8 Spritzpistole
- 9 Wechsel-Strahlrohr mit Regeldüse

Wasser- und Reinigungs- /Pflegemittelsystem

Das Wasser kann unter Druck der Hochdruckpumpe zugeführt oder direkt aus einem drucklosen Behälter angesaugt werden. Anschließend wird das Wasser von der Hochdruckpumpe unter Druck dem Sicherheitsstrahlrohr zugeführt. Durch die Düse am Sicherheitsstrahlrohr wird der Hochdruckstrahl gebildet.



Über einen Hochdruckinjektor können Reinigungs- / Pflegemittel beigemischt werden.

Die Umwelt-, Abfall- und Gewässerschutz-Vorschriften sind vom Anwender zu beachten!

Strahlrohr mit Spritzpistole

Die Spritzpistole ermöglicht den Betrieb der Maschine nur bei betätigtem Sicherheitsschalthebel.

Durch Betätigen des Hebels wird die Spritzpistole geöffnet. Die Flüssigkeit wird dann zur Düse gefördert. Der Spritzdruck baut sich auf und erreicht schnell den gewählten Arbeitsdruck.

Durch Loslassen des Schalthebels wird die Pistole geschlossen und weiterer Austritt von Flüssigkeit aus dem Strahlrohr verhindert.

Der Druckstoß beim Schließen der Pistole öffnet das Druckregelventil Sicherheitsventil. Die Pumpe bleibt eingeschaltet und fördert mit reduziertem Überdruck im Kreislauf. Durch Öffnen der Pistole schließt das Druckregelventil-Sicherheitsventil und die Pumpe fördert mit dem gewählten Arbeitsdruck zum Strahlrohr.



Die Spritzpistole ist eine Sicherheitseinrichtung. Reparaturen dürfen nur von Sachkundigen vorgenommen werden. Bei Ersatzbedarf sind nur vom Hersteller zugelassene Bauteile zu verwenden.

Druckregelventil-Sicherheitsventil

Das Druckregelventil-Sicherheitsventil schützt die Maschine vor unzulässig hohem Überdruck und ist so gebaut, daß es nicht über den zulässigen Betriebsdruck hinaus eingestellt werden kann. Die Begrenzungsmutter des Drehgriffes ist mit Lack versiegelt.

Durch Betätigen des Drehgriffes können der Arbeitsdruck und die Spritzmenge stufenlos eingestellt werden.

Austausch, Reparaturen, Neueinstellungen und Versiegeln dürfen nur von Sachkundigen vorgenommen werden.



Motorschutzschalter

Der Motor wird durch einen Motorschutzschalter vor Überlastung geschützt. Bei Überlastung schaltet der Motorschutzschalter den Motor ab. Bei wiederholtem Abschalten des Motors durch den Motorschutzschalter Störungsursache beseitigen (siehe Seite 6).



Austausch und Prüfarbeiten dürfen nur von Sachkundigen bei vom elektrischen Netz getrennter Maschine, d. h. bei gezogenem Netzstecker, vorgenommen werden.

Aufstellung

Standort



Die Maschine darf nicht in feuer- und explosionsgefährdeten Räumen sowie in Pfützen aufgestellt und betrieben werden. Das Gerät darf nicht unter Wasser betrieben werden.

ACHTUNG!




Niemals lösungsmittelhaltige Flüssigkeiten wie Lackverdünnungen, Benzin, Öl oder ähnliche Flüssigkeiten ansaugen. Angaben der Zusatzmittel - Hersteller beachten! Die Dichtungen im Gerät sind nicht lösungsmittelbeständig! Der Sprühnebel von Lösungsmitteln ist hochentzündlich, explosionsfähig und giftig.

ACHTUNG!



Bei Betrieb mit 70° Warmwasser treten erhöhte Temperaturen auf. Gerät nicht ohne Schutzhandschuhe anfassen!

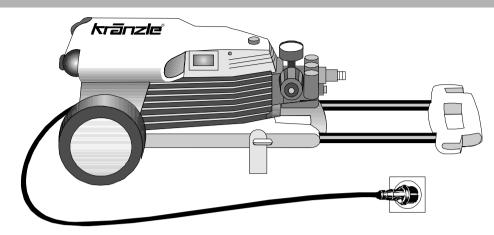

Elektroanschluß

Die Maschine wird mit einem Anschlußkabel mit Netzstecker geliefert.



Der Stecker muß in eine vorschriftsmäßig installierte Steckdose mit Schutzleiteranschluß und FI-Fehlerstrom-Schutzschalter **30 mA** eingesteckt werden. Die Steckdose ist netzseitig mit **16 A träge** abzusichern.

KRÄNZLE 115, 125, und 135 - 230 Volt 50 Hz KRÄNZLE 155 und 185 - 400 Volt 50 Hz (Drehrichtung egal)

Bei Verwendung eines Verlängerungskabels muß dieses einen Schutzleiter haben, der vorschriftsgemäß an den Steckverbindungen angeschlossen ist. Die Leiter des Verlängerungskabels müssen einen Mindestquerschnitt von 1,5 mm² haben. Die Steckverbindungen müssen eine spritzwassergeschützte Ausführung sein und dürfen nicht auf nassem Boden liegen. (bei Verlängerungskabel über 10 m - 2,5 mm²)

ACHTUNG!

Zu lange Verlängerungskabel verursachen einen Spannungsabfall und dadurch Betriebsstörungen und Anlaufschwierigkeiten.

Bei Verwendung einer Kabeltrommel muß das Kabel immer ganz abgerollt werden.

Kurzbetriebsanleitung:

Ist auf dem Gerät angebracht. Punkt 1-6.

Gerät nur waagerecht betreiben!

- 1. Hochdruckschlauch mit Spritzpistole und Gerät verschrauben.
- 2. Saugseitigen Wasseranschluß herstellen.
- 3. Gerät entlüften (Spritzpistole mehrmals öffnen und schließen).
- Stromanschluß herstellen (bei KRÄNZLE 115, 125 und 135 230 Volt Wechselstrom, bei KRÄNZLE 155 und 185 400 Volt Drehstrom).
- 5. Gerät bei geöffneter Spritzpistole einschalten und mit dem Waschvorgang beginnen.
- 6. Nach Beendigung des Waschvorgangs Pumpe vollständig entleeren (ohne Saug- und Druckschlauch ca. 20 Sek. den Motor einschalten). Danach können Sie den Hochdruckschlauch lösen.
 - Nur sauberes Wasser verwenden! Vor Frost schützen!

ACHTUNG!

Beachten Sie die Vorschriften Ihres Wasserversorgungsunternehmens.

Die Maschine darf nach DIN 1988 nicht unmittelbar an die öffentliche Trinkwasserversorgung angeschlossen werden.

Der kurzzeitige Anschluß ist nach DVGW (Deutscher Verband des Gas- und Wasserfaches) jedoch zulässig, wenn ein Rückflußverhinderer mit Rohrbelüfter (Kränzle Best. Nr. 41.016 4) in die Zuleitung eingebaut ist.

Auch ein mittelbarer Anschluß an die öffentliche Trinkwasserversorgung ist zulässig mittels eines freien Auslaufes nach DIN 1988, Teil 4;

z. B. durch den Einsatz eines Behälters mit Schwimmerventil.

Ein unmittelbarer Anschluß an ein nicht für die Trinkwasserversorgung bestimmtes Leitungsnetz ist zulässig.

Hochdruckschlauchleitung und Spritzeinrichtung

Die zur Ausstattung der Maschine gehörende Hochdruckschlauchleitung und Spritzeinrichtung sind aus hochwertigem Material und sind auf die Betriebsbedingungen der Maschine abgestimmt sowie vorschriftsmäßig gekennzeichnet.



Bei Ersatzbedarf sind nur vom Hersteller zugelassene und vorschriftsgemäß gekennzeichnete Bauteile zu verwenden. Hochdruckschlauchleitungen und Spritzeinrichtungen sind druckdicht anzuschließen. Die Hochdruckschlauch leitung darf nicht überfahren, übermäßig gezogen oder verdreht werden. Die Hochdruckschlauchleitung darf nicht über scharfe Kanten gezogen werden, sonst erlischt die Garantie.




Sicherheitshinweise



Für Rückstoß -Hinweis auf Seite 2!

Sicherungssperre an der Pistole nach jedem Gebrauch umlegen, um unbeabsichtigtes Spritzen unmöglich zu machen!

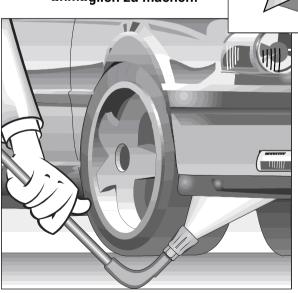


Unterbodenlanze unbedingt auflegen!
Bei der Unterbodenlanze ist darauf zu achten, daß bei gebogenen Spritzlanzen, wie z. B. U-Lanze Nr. 41.075, ein Drehmoment im Rückstoß entsteht!
(Hinweis auf Seite 2)

Das haben Sie alles gekauft:





3. KRÄNZLE - Hochdruckreiniger 115, 125. 135, 155 oder 185

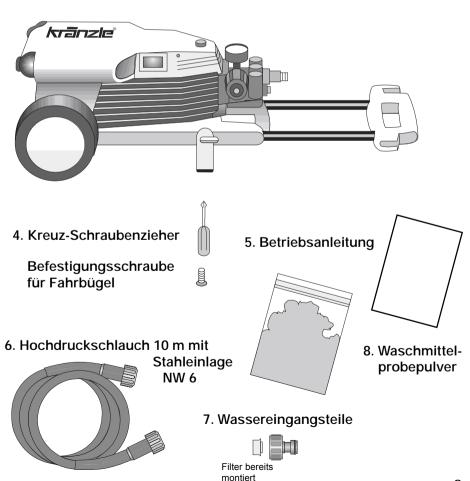


Gerät montieren und ausrüsten

Den Hochdruckreiniger aufstellen, dann den Griffbügel von oben in das Gerät stecken und an der Unterseite mit 2 Schrauben befestigen

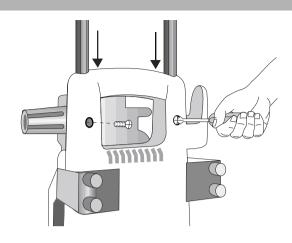

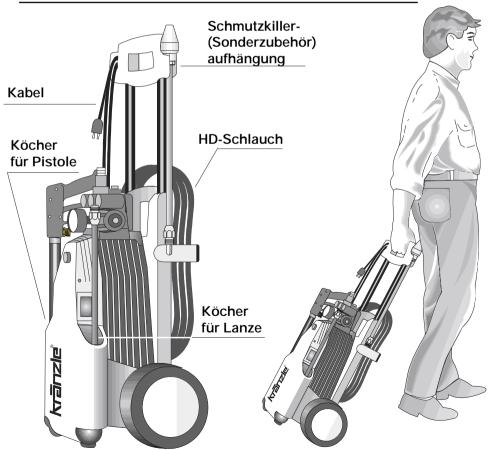


Inbetriebnahme

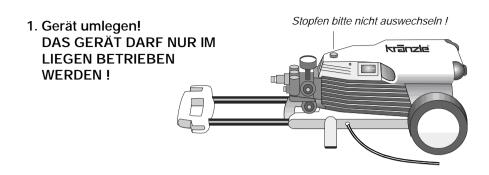




3. Hochdruckschlauch schlingenfrei abrollen und mit der Handpistole und Pumpe verbinden. Bei Verlängerung max. 20 m HD-Schlauch verwenden oder 2x 10 m mit Schlauchverbindungen.

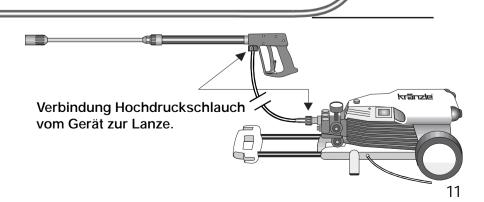

Inbetriebnahme



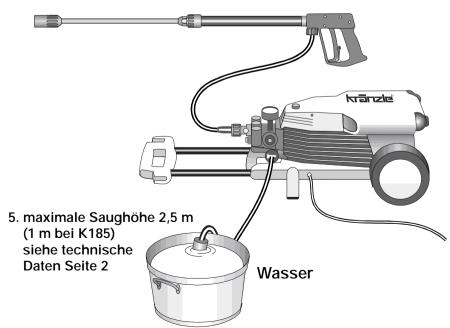

Inbetriebnahme

Druckverstellung


Durch Verdrehen des Handrades. Maximaler Druck ist fest

eingestellt.

Reinigungsmittel ansaugen:

Chemiesieb Nr. 5 in Behälter mit Reinigungsmittel stecken. Regeldüse Nr. 4 aufdrehen, dann kann der Injektor das Reinigungsmittel ansaugen. Beim Schließen der Regeldüse durch Verdrehen wird die Chemiezu-

fuhr automatisch geschlossen. Reinigungsmittel einwirken lassen und dann mit Hochdruck absprühen.

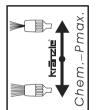




Bei voll aufgedrehter Regeldüse 3-5 % Zumischung möglich. pH-Werk neutral 7-9.




Vorschriften des Zusatzmittelherstellers (z.B.: Schutzausrüstung) und Abwasserbestimmungen beachtenl

Außerbetriebnahme:


- Gerät abschalten.
- 2. Wasserzufuhr sperren.
- 3. Pistole kurz öffnen, bis der Druck abgebaut ist.
- 4. Pistole verriegeln.
- 5. Wasserschlauch und Pistole abschrauben.
- 6. Pumpe entleeren: Motor ca. 20 Sekunden einschalten.
- 7. Netzstecker ziehen.
- 8. Winter: Pumpe in frostfreien Räumen lagern.
- 9. Wasserfilter reinigen.

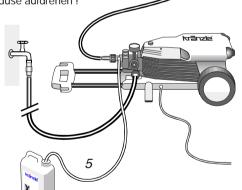


Das ist verboten!

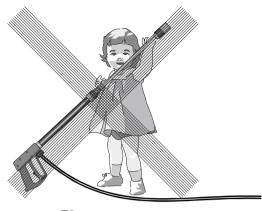

Kinder dürfen nicht mit Hochdruckreinigern arbeiten!

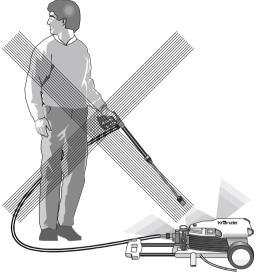

Das Gerät nicht mit Hochdruck oder Wasserstrahl absprühen!

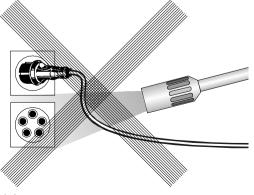


Den Wasserstrahl nicht auf Steckdosen richten!

Das ist verboten






Den Wasserstrahl nie auf Menschen oder Tiere richten!

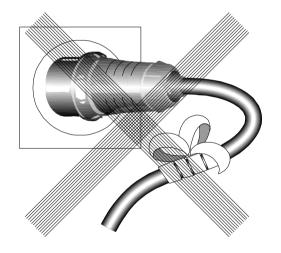


Das Kabel nicht beschädigen oder unsachgemäß reparieren!

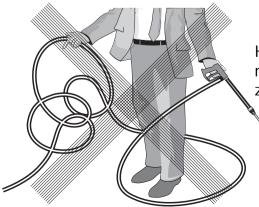

Hochdruckschlauch nicht mit Schlingen oder Knick ziehen!

Schlauch nicht über scharfe Kanten ziehen!


Weitere Kombinationsmöglichkeiten

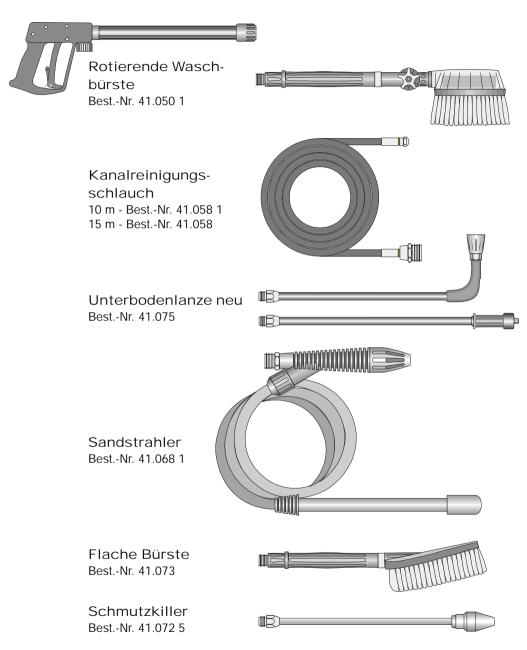




Umwelt-, Abfall- und Gewässervorschriften bei Benutzung der Zubehörteile beachten!


mit anderem KRÄNZLE - Zubehör

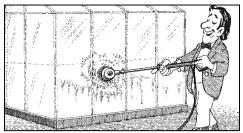


Autowäsche, Glas, Wohnwagen, Boote usw. Rotierende Waschbürste 40 cm lang und ST 30 Nippel M 22 x 1,5

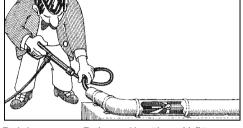


Reinigung von Rohren, Kanälen, Abflüssen Rohrreinigungsschlauch mit KN-Düse und ST 30 Nippel M 22 x 1,5

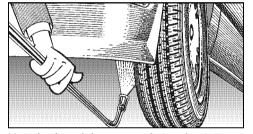

Unterbodenreinigung von Autos, Lastzügen und Geräten. Lanze 90 cm mit HD-Düse und ST 30 Nippel M 22 x 1,5. Lanze muß beim Spritzen aufliegen.

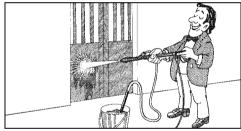


Abstrahlen von Farbresten, Rost und Fassaden. Sandstrahlinjektor mit Sauglanze und 3 m PVC-Schlauch und ST 30 Nippel

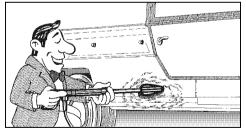

Reinigung von Autos und allen glatten Flächen. Bürste mit ST 30 Nippel



Schutzkleidung beim Sandstrahlinjektor tragen! Beim Strahlmittel auf Herstellerangaben achten!

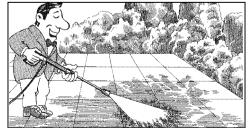

Rotierender Punktstrahl für extreme Verschmutzung. Schmutzkiller mit 40 cm Verlängerung und ST 30 Nippel

Kleine Reparaturen -

Aus der Düse kommt wenig oder kein Wasser!

• Manometer zeigt 10% mehr Druck an als Betriebsdruck!




- selbst gemacht!

Düse verstopft!

• Es kommt kein Wasser, aber Manometer zeigt vollen Druck!



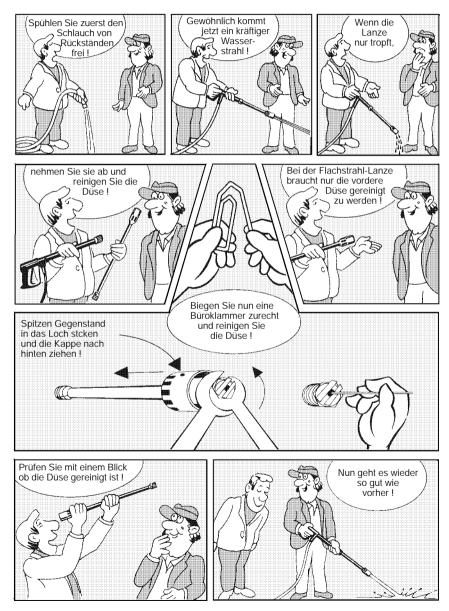

Kleine Reparaturen - selbst gemacht

Ventile verschmutzt oder verklebt!

- Manometer zeigt keinen vollen Druck
 Der Hochdruckschlauch vibriert.
- Wasser tritt stoßweise aus.
- Ventile können verkleben, wenn das Gerät lange nicht gebraucht wurde.




Die Ventilschraube wieder festziehen!

Spritzpistole mit Lanze

23 31 30 29 25	20		5	nze
	Pos.	Bezeichnung	Stck	Best.Nr.
15				
28	1 2 3.1 3a+b 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ST 30- 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 28 29 30 31	Handgriff mit Ventilkörper Abdeckung seitlich Rohranschlußteil R1/4" Messinghülse mit Teflonsitz O-Ring 12 x 2 Abdeckung unten Druckplatte Abzug-Hebel Messing-Scheibe O-Ring 3,3 x 2,4 Sicherungshebel Stift 3 x 17 Kontermutter M 4 Schraube 3,9 x 9,5 Nippel M22 x 1,5 / R 1/4" AG Rohr kunststoffumspritzt bds. R 1/4" AG Überwurfmutter ST 30 M22 x 1,5 IG Außen-Sechskant-Nippel R 1/4" IG O-Ring 9,3 x 2,4 ST 30-Nippel M 22 x 1,5 AG / M 12 x 1 Rohr 400 lang, bds. M12 x 1 Kolbenstange mit Kolben Druckfeder Kunststoff-Hülse Regeldüse ohne Hülse Sprengring Aluminium Dichtring O-Ring 6,0 x 3,0 HD-Düse 25045 Düsenhalter Pico-Pistole mit Verlängerung Lanze mit Regeldüse und und HD-Düse 25045	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	12.165 12.166 12.125 12.127 15.005 1 12.167 12.168 12.169 12.135 12.136 12.170 12.171 12.138 12.172 14 13.365 15.004 2 13.276 1 13.277 1 13.273 13.363 41.527 12.145 13.202 43.439 43.441 13.275 14.121 26.003 26.004 41.053 1 43.440
		RepSatz "Pico"		12.158
		bestehend aus je 1x Position: 3.1, 3a, 3b, 4, 8, 9, 12, 21, 22		21

Komplettaggregat

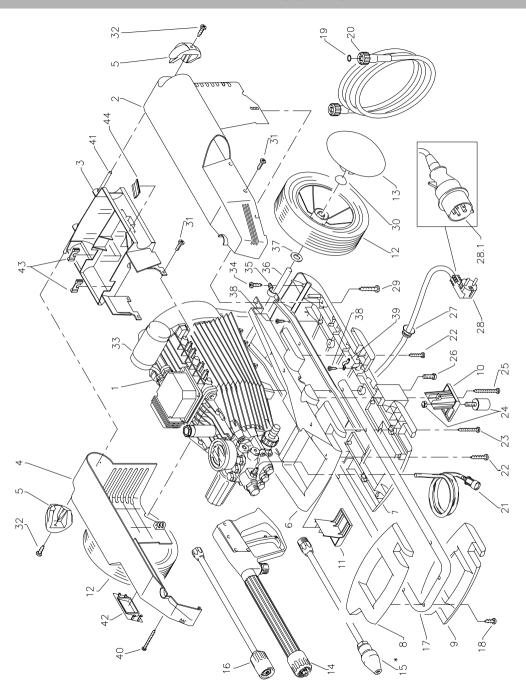


KRÄNZLE 115 / 125 / 135 / 155 / 185

Ersatzteilliste KRÄNZLE 115/125/135/155/185 Komplettaggregat

Pos.	Bezeichnung	Stck	Best.Nr.	Pos.	Bezeichnung	Stck	Best.Nr.
_	Motor WECHSELSTROM für K 115	_	43.448	18	Kunststoffschraube 3,5 x 20	2	43.415
-	Motor WECHSELSTROM für K 125	_	43.400	19	0-Ring 9,3 x 2,4	7	13.273
-	Motor WECHSELSTROM für K 135	_	43.302	20	HD-Schlauch NW 6 10 m 210 bar	-	43.416
-	Motor DREHSTROM für K 155	—	43.327	21	Chemikaliensaugschlauch mit Filter	_	15.038
-	Motor DREHSTROM für K 185	_	43.401	22	Kunststoffschraube 4,0 x 16	2	43.417
	Motoren jeweils komplett mit Ölgehäuse			23	Kunststoffschraube 5,0 x 30	2	43.418
	und Lüfterrad ohne Schalter			24	Gummidämpfer	4	43.419
2	Gehäusehälfte rechts	_	43.402	25	Kunststoffschraube 4,0 x 60	2	43.420
3	Halterung Kondensator	_	43.403	26	Schraube M 6 x 12	4	43.421
4	Gehäusehälfte links K 115	_	43.404 1	27	Knickschutztülle	_	43.422
4.1	Gehäusehälfte links K 125	_	43.404 2	28	Kabel mit Stecker (Wechselstrom)		
4.2	Gehäusehälfte links K 135	—	43.404 3		für Kränzle 115 / 125 / 135	_	41.092
4.3	Gehäusehälfte links K 155	_	43.404 4	28.1	Kabel mit Stecker (Drehstrom)		
4.4	Gehäusehälfte links K 185	—	43.404 5		für Kränzle 155 / 185	_	41.092 1
2	Gummidämpfer	7	43.405	29	Kunststoffschraube 6,0 x 30	2	43.423
9	Unterschale 1	_	43.406	30	Starlock-Kappe Durchmesser 12	2	43.424
7	Unterschale 2 K 115	_	43.407 1	31	Schraube M 5 x 10	∞	43.021
7.1	Unterschale 2 K 125	_	43.407 2	32	Kunststoffschraube	7	43.425
7.2	Unterschale 2 K 135	_	43.407 3	33	Schaumstoffrohr für Kondensator	_	41.418
7.3	Unterschale 2 K 155	_	43.407 4	34	Kunststoffschraube 5,0 x 14	4	43.426
7.4	Unterschale 2 K 185	_	43.407 5	35	Haltebügel	7	43.427
∞	Handgriff Schale 1	_	43.408	36	Bodenblech mit Motorachse	-	43.428
6	Handgriff Schale 2	_	43.409	37	Kuststoffscheibe 12,5 mm	7	43.429
10	Schlauchhalter R (rechts)	_	43.410	38	Kunststoffschraube 3,5 x 8	∞	43.430
=	Schlauchhalter L (links)	_	43.411	39	Kabelklemme	7	43.431
12	Rad	7	43.412	40	Kunststoffschraube 5,0 x 80	7	43.432
13	Radkappe	7	43.413	41	Kunststoffschraube 5,0 x 120	-	43.309
14	PICO-Pistole mit Verlängerung	_	41.0531	42	Schalterblende	_	43.433
15	Schmutzkiller 045 mit Lanze	_	41.072 5	43	Kabelführung	7	43.061
ر 16 14	Regeldüse mit HD-Düse 25045 und Lanze	- ,	43.440	44	Kabelauflage	-	43.062
<u> </u>	Kohr fur Handgriff	_	43.414				

Ventilgehäuse 18 mm

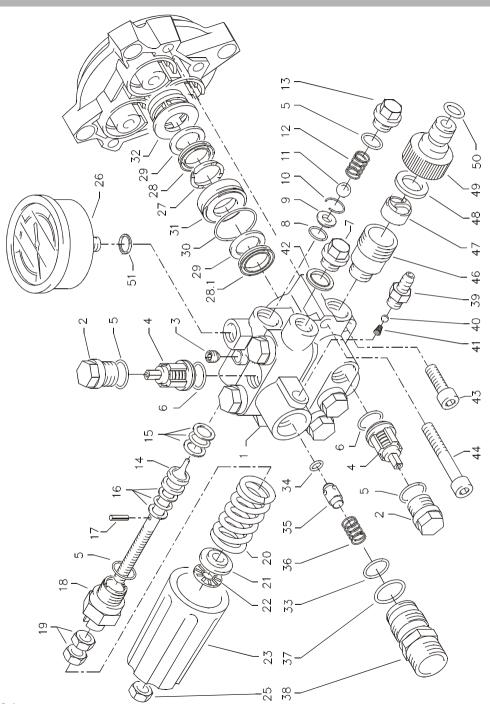


KRÄNZLE 115 / 125 / 135 / 155

Ersatzteilliste KRÄNZLE 115 / 125 / 135 / 155 Ventilgehäuse APG für 18 mm PLunger-Durchmesser

Pos.	Bezeichnung	Stc	Stck Best.Nr.	Pos.	Bezeichnung	tck	Stck Best.Nr.
_	Ventilgehäuse	~	43.435	32	Zwischenring 18 mm	3 7	41.0152
7	Ventilstopfen	9	41.714	33	O-Ring 15 x 1,5	-	12.1291
က	Dichtstopfen M 10 x 1	_	43.043	34	O-Ring 6 x 3	<u>_</u>	14.121
4	Ventile (grün) für APG-Pumpe	9	41.715 1	35	Rückschlagkörper	-	14.122
2	O-Ring 16 x 2	8	13.150	36	Rückschlagfeder	-	14.120
9	O-Ring 15 x 2	9	41.716	37	0-Ring 18 x 2	7	43.446
7	Dichtstopfen R1/4" mit Bund	_	42.103	38	Ausgangsstück Injektor ST30 M22x1,5	7	43.447
∞	O-Ring 11 x 1,44	_	12.256	39	Saugzapfen Schlauchanschluß	-	13.236
6	Edelstahlsitz	_	14.118	40	Edelstahlkugel 5,5 mm	-	13.238
10	Sicherungsring	_	13.147	41	Edelstahlfeder	-	13.239
1	Edelstahlkugel 8,5 mm	_	13.148	42	Kupferring	7	42.104
12	Edelstahlfeder	_	14.119	43	Innensechskantschraube M 8 x 30	7 7	41.036 1
13	Verschlußschraube	_	14.113	44	Innensechskantschraube M 8 x 55	7 7	41.0171
14	Steuerkolben	_	14.134	46	Sauganschluß	7	41.016
15	Parbaks 16 mm	_	13.159	47	Wasserfilter	7	41.0462
16	Parbaks 8 mm	_	14.123	48	Gummi Dichtring	7	41.047 1
17	Spannstift	_	14.148	46	Steckkupplung	7	41.047 2
18	Kolbenführung spezial	_	42.105	20	O-Ring	7	41.0473
19	Mutter M8x1	2	14.144	21	Aluminium-Dichtring	7	13.275
20	Ventilfeder schwarz	_	14.125				
21	Federdruckscheibe	_	14.126		RepSatz Ventile für APG-Pmpe	7	41.7481
22	Nadellager	_	14.146		bestehend aus je 6x Pos. 4; 6x Pos. 5; 6x Pos. 6	Pos. (
23	Handrad	_	14.147				
25	Elastic-Stop-Mutter	_	14.152		RepSatz Manschetten 18 mm	7	41.049 2
56	Manomter 0-250 bar	_	15.039		bestehend aus je 3x Pos. 27; 3x Pos. 28;		
27	Druckring	3	41.018		3x Pos. 28.1; 6x Pos. 29; 6x Pos. 30		
28	Manschette 18 x 26 x 4/2	3	41.013				
28.1	Gewebemanschette 18 x 26 x 4/2	က	41.013 1		Ventilgehäuse kpl.	7	43.442
29	Backring 18 x 26	9	41.014		mit integr. ULH		
30	O-Ring 28,3 x 1,78	က	40.026		-		
31	Leckagering 18 mm	co	41.066		Steuerkolben kpl. mit Handrad	7	43.444

Antrieb 18 mm

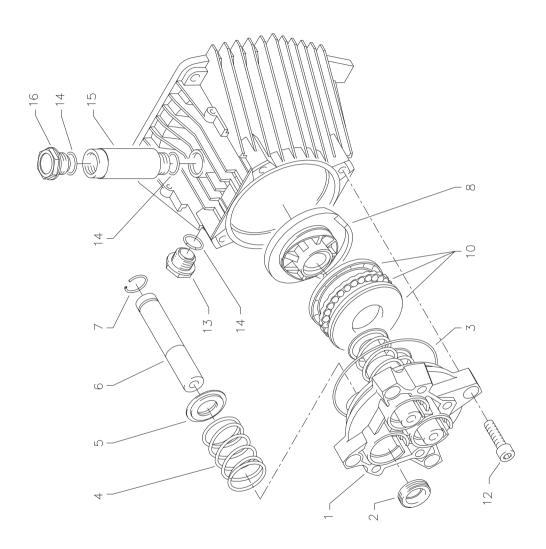

KRÄNZLE 115 / 125 / 135 / 155

Ersatzteilliste KRÄNZLE 115/125/135/155 Getriebeteil für 18 mm Plunger-Durchmesser Stck


Bezeichnung

Pos.

Best.Nr.

—	Gehäuseplatte für 18 mm Plunger	_	41.020 2
7	Oldichtung 18 x 28 x 7	3	41.031
3	O-Ring Viton 88 x 2	_	41.021 1
4	Plungerfeder	3	41.033
2	Federdruckscheibe 18 mm	3	41.034
9	Plunger 18 mm	3	41.032 1
7	Sprengring 18 mm	3	41.035
ω	Taumelscheibe 11,0°		
	bie Kränzle 115 Wechselstrom	_	41.028-11,0
∞	Taumelscheibe 11,5°		
	bie Kränzle 125 Wechselstrom	_	41.028-11,5
ω	Taumelscheibe 12,0°		
	bie Kränzle 135 Wechselstrom	_	41.028-12,0
ω	Taumelscheibe 13,0°		
	bie Kränzle 155 Drehstrom	_	41.028-13,0
	bitte Taumelwinkel jeweils mit angeben		
10	Axial-Rillenkugellager 3-teilig	_	43.486
12	Innensechskantschraube M 8 x 30	4	41.036 1
13	Ölschauglas	_	42.018 1
14	0-Ring 14 x 2	3	43.445
15	Öleinfüll-Stutzen	_	43.438
16	Öl-Verschlußschraube Messing	_	43.437 1

Wechselstrom - Motor

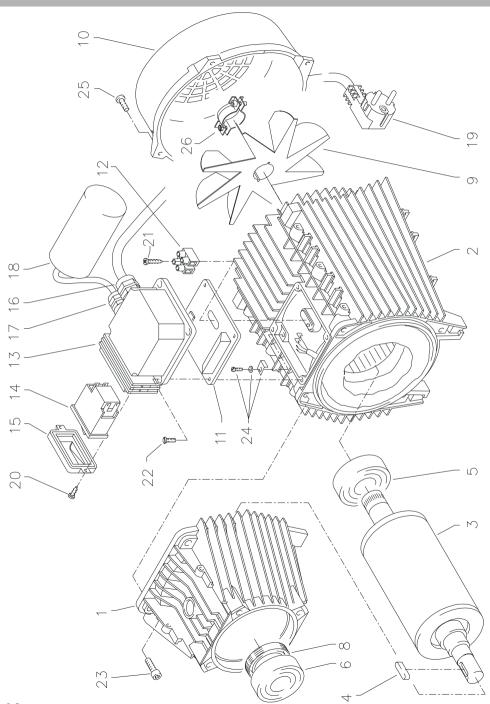


KRÄNZLE 115, 125, 135

Ersatzteilliste Wechselstrom - Motor für KRÄNZLE 115, 125, 135

Bezeichnung	Stck	Best.Nr.
Ölgehäuse für AP	1	43.314
Motorgehäuse mit Stator Wechselstrom		
für Kränzle 115 / 125	_	43.4009
Motorgehäuse mit Stator Wechselstrom		
für Kränzle 135	_	43.315
Rotor mit Motorwelle Wechselstrom		
fü Kränzle 115 / 125 / 135	_	43.316
Paßfeder 6 x 6 x 20	_	41.483 1
Motor-Lager B-Seite 6205 - 2Z	_	43.317
Motor-Lager A-Seite Schulterlager 7304 BEP	_	41.027
Öldichtung 25 x 35 x 7	_	41.024
Lüfterrad BG 90	_	43.319
Lüfterhaube BG 90	_	43.320
Flachdichtung	_	43.030
Lüsterklemme 2-polig	_	43.031
Schaltergehäuse BG 90	_	43.321
Schalter mit 13,5 A Überstromauslöser	_	10
Klemmrahmen mit Schalterabdichtung	_	41.1105
Kabelverschraubung PG 11	_	41.419
Kabelverschraubung PG 9 (3-teilig)	_	43.034
Kondensator 70 µF	_	43.322
Kabel mit Stecker	_	41.092
Blechschraube 3,5 x 9,5	7	41.088
Blechschraube 2,9 x 16	_	43.036
Schraube M 4 x 12	4	41.489
Innensechskantschraube M 6 x 30	4	43.037
Erdungsschraube kmpl.	_	43.038
Schraube M 4 x 12	7	41.489
Schelle für Lüfterrad mit Schrauben	_	43.454
	Olgehäuse für AP Motorgehäuse mit Stator Wechselstrom für Kränzle 115 / 125 Motorgehäuse mit Stator Wechselstrom für Kränzle 115 / 125 Rotor mit Motorwelle Wechselstrom für Kränzle 115 / 125 Rotor mit Motorwelle Wechselstrom für Kränzle 115 / 125 / 135 Paßfeder 6 x 6 x 20 Motor-Lager B-Seite 6205 - 2Z Motor-Lager A-Seite Schulterlager 7304 BEP Öldichtung 25 x 35 x 7 Lüfterrad BG 90 Lüfterhaube BG 90 Flachdichtung Lüsterklemme 2-polig Schalter mit 13,5 A Überstromauslöser Klemmrahmen mit Schalterabdichtung Kabelverschraubung PG 11 Kabelverschraubung PG 11 Kabelverschraubung PG 11 Kabelverschraubung PG 12 Kabel mit Stecker Blechschraube 2,9 x 16 Schraube M 4 x 12 Innensechskantschraube M 6 x 30 Erdungsschraube kmpl. Schraube M 4 x 12	Wechselstrom hselstrom hselstrom riager 7304 BEP rabdichtung rabdi

Ventilgehäuse 14 mm

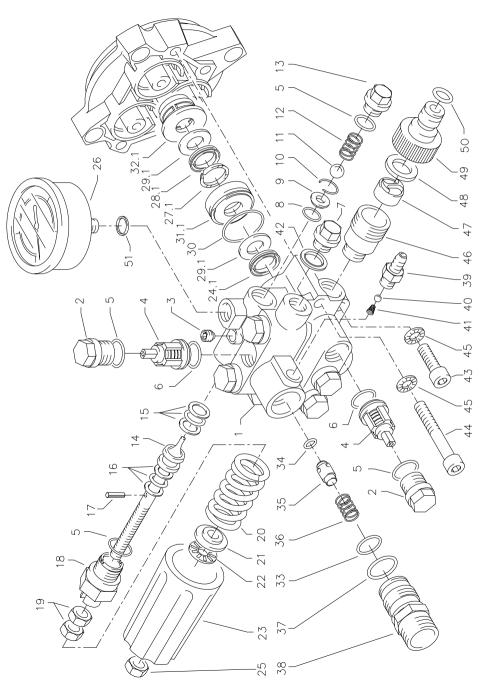


KRÄNZLE 185

Ersatzteilliste KRÄNZLE 185 Ventilgehäuse APG für 14 mm PLunger-Durchmesser

					•		
Pos.	Bezeichnung	Stcl	Stck Best.Nr.	Pos.	Bezeichnung	Stck Best.Nr.	.Nr.
<u></u>	Ventilgehäuse APG mit integr. UL			32.1	Zwischenring 14 mm	3 41.6	41.615 2
	für 14 mm Plunger-Durchmesser	_	43.436	33	O-Ring 15 x 1,5	1 12.129	29 1
2	Ventilstopfen	9	41.714	34	O-Ring 6 x 3	1 14.121	21
က	Dichtstopfen M 10 x 1	_	43.043	35	Rückschlagkörper	1 14.122	22
4	Ventile (rot) für APG-Pumpe	9	41.715	36	Rückschlagfeder	1 14.120	50
2	O-Ring 16 x 2	∞	13.150	37	0-Ring 18 x 2	1 43.446	16
9	O-Ring 15 x 2	9	41.716	38	Ausgangsst. Injektor ST30 M22x1,5	1 43.447	17
7	Dichtstopfen R1/4" mit Bund	_	42.103	39	Saugzapfen Schlauchanschluß	1 13.236	36
œ	O-Ring 11 x 1,44	_	12.256	40	Edelstahlkugel 5,5 mm	1 13.238	38
6	Edelstahlsitz	_	14.118	41	Edelstahlfeder	1 13.239	39
10	Sicherungsring	_	13.147	42	Kupferring	1 42.104)4
=	Edelstahlkugel 8,5 mm	_	13.148	43	Innensechskantschraube M8 x 30	2 41.036	36 1
12	Edelstahlfeder	_	14.119	44	Innensechskantschraube M 8 x 55	2 41.017	17.1
13	Verschlußschraube	_	14.113	45	Sicherungsring	4 40.054	54
14	Steuerkolben	_	14.134	46	Sauganschluß	1 41.016	91
15	Parbaks 16 mm	_	13.159	47	Wasserfilter	1 41.046 2	16.2
16	Parbaks 8 mm	_	14.123	48	Gummi Dichtring	1 41.047 1	17 1
17	Spannstift	_	14.148	46	Steckkupplung	1 41.047 2	17.2
18	Kolbenführung spezial	_	42.105	20	O-Ring	1 41.047 3	17.3
19	Mutter M8x1	7	14.144	51	Aluminium-Dichtring	2 13.275	5
20	Ventilfeder schwarz		14.125				(
21	Federdruckscheibe	_	14.126		RepSatz Ventile fur APG-Pmpe	41.748	48
22	Nadellager	_	14.146		bestehend aus je 6x Pos. 4; 6x Pos. 5; 6x Pos. 6	6x Pos. 6	
23	Handrad	_	14.147		Ren -Satz Manschetten 14 mm	41 649	10 1
24.1	Manschette Gewebe 14 x 24 x 5/2.5	3	41.6131		hestaband alls ia 3v Dos 2/11.	- -	-
25	Elastic-Stop-Mutter	_	14.152		3x Dos 27 1:3x Dos 28 1:6x Dos 29 1:	<u>.</u>	
26	Manomter 0-250 bar	_	15.039		3v Dos 30: 3v Dos 31 1		
27.1	Druckring	က	41.618		35 - 35 - 35 - 35 - 35 - 35		
28.1	Manschette Perbunan 14 x 24 x 5/2.5	3	41.613		Ventilgehäuse kpl.	43.443	43
29.1	Backring 14 x 24	9	41.614		mit integr. ULH		
30	O-Ring 28,3 x 1,78	c	40.026		-	•	
31.1	Leckagering 18 mm	co	41.666		Steuerkolben kpl. mit Handrad	43.444	44

Antrieb 14 mm

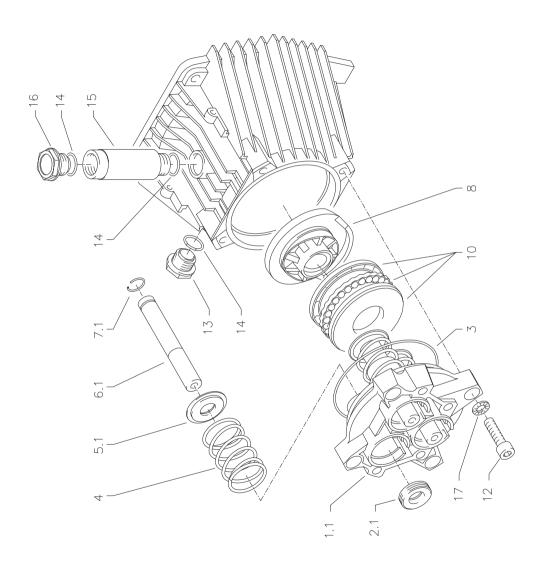


KRÄNZLE 185

Ersatzteilliste KRÄNZLE 185 Getriebeteil für 14 mm Plunger-Durchmesser

Pos.	Bezeichnung	Stck	Best.Nr.
_	Gehäuseplatte für 14 mm Plunger	_	41.020 4
2	Öldichtung 14 x 24 x 7	3	41.631
3	O-Ring Viton 88 x 2	_	41.021 1
4	Plungerfeder	3	41.033
2	Federdruckscheibe 14 mm	3	41.634
9	Plunger 14 mm	3	41.632
7	Sprengring 14 mm	3	41.635
œ	TaumeIscheibe 12,5°		
	bie Kränzle 185 Drehstrom	_	41.028-12,5
	bitte Taumelwinkel mit angeben		
10	Axial-Rillenkugellager 3-teilig	_	43.486
12	Innensechskantschraube M 8 x 30	4	41.036 1
13	Ölschauglas	_	42.018 1
14	O-Ring 14 x 2	က	43.445
15	Öleinfüll-Stutzen	_	43.438
16	Öl-Verschlußschraube Messing	-	43.437 1
17	Sicherungsring	4	40.054

Drehstrom - Motor

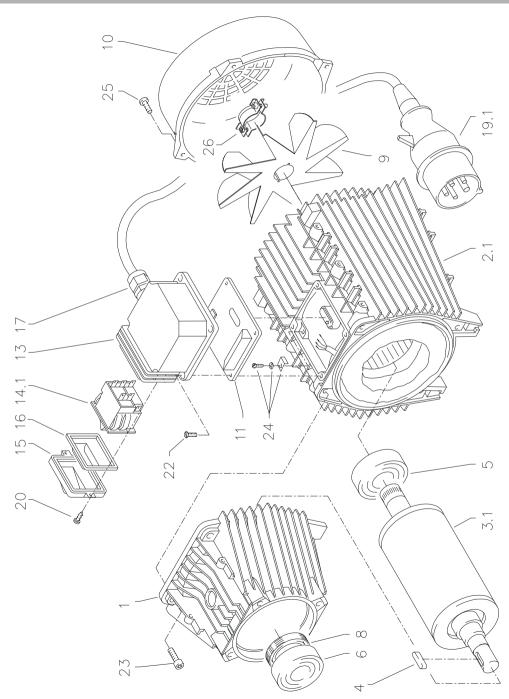


KRÄNZLE 155 / 185


Drehstrom - Motor für KRÄNZLE 155 / 185 Ersatzteilliste


Pos.	Bezeichnung	Stck	Best.Nr.
1 2	Ölgehäuse für AP Motorgehäuse mit Stator Drehstrom		43.314 43.324
2.1	Tur Kranzle 155 Motorgehäuse mit Stator Drehstrom	_	43.401 9
က	Tur Kränzle 185 Rotor mit Motorwelle für Vränzle 155	-	43.325
3.1	rui Narizie 133 Rotor mit Motorwelle für Kränzle 185	_	43.401 8
4	Paßfeder 6 x 6 x 20	- -	41.4831
ა ჯ	Motor-Lager B-Seite 6205 - 22 Motor-I ager A-Seite Schulterlager 7304 BFP		43.31/
ω	Öldichtung 25 x 35 x 7	· -	41.024
6	Lüfterrad BG 90	_	43.319
10	Lüfterhaube BG 90	_	43.320
1	Flachdichtung	_	43.030
13	Schaltergehäuse BG 90 Drehstrom	_	43.452
14	Schalter (Amazonas) 8 A für K 155	_	43.450
14.1	Schalter (Amazonas) 11 A für K 185	_	43.451
15	Klemmrahmen mit Schalterabdichtung	_	43.453
17	Kabelverschraubung PG 13,5	_	40.539
19	Kabel mit Stecker Drehstrom	_	41.092 1
20	Blechschraube 3,5 x 9,5	7	41.088
22	Schraube M 4 x 12	4	41.489
23	Innensechskantschraube M 6 x 30	4	43.037
24	Erdungsschraube kmpl.	_	43.038
25	Schraube M 4 x 12	2	41.489
26	Shelle für Lüfterrad mit Schrauben		43.454

Schmutzkiller

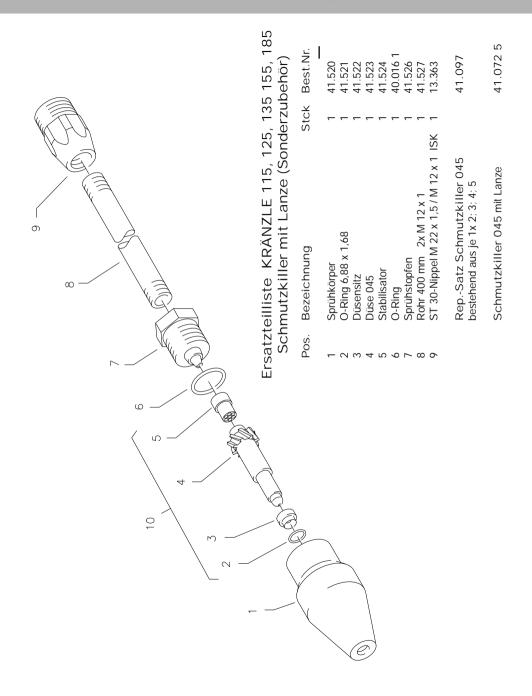

Schaltplan

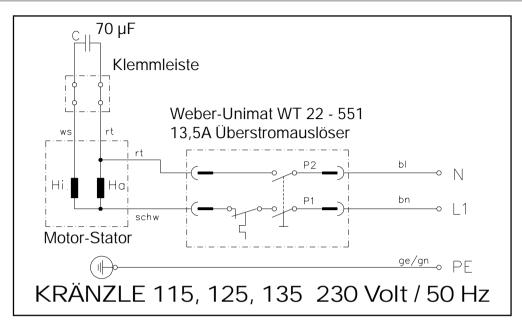

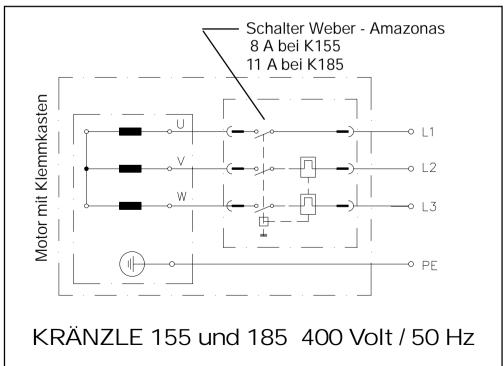

Allgemeine Vorschriften

Prüfungen

Die Maschine ist nach den "Richtlinien für Flüssigkeitsstrahler" bei Bedarf, jedoch mindestens alle 12 Monate durch einen Sachkundigen darauf zu prüfen, ob ein sicherer Betrieb weiterhin gewährleistet ist. Die Ergebnisse der Prüfung sind schriftlich festzuhalten. Formlose Aufzeichnungen genügen.

Unfallverhütung

Die Maschine ist so ausgerüstet, daß bei sachgemäßer Bedienung Unfälle ausgeschlossen sind. Die Bedienungsperson ist auf die Verletzungsgefahr durch heiße Maschinenteile und den Hochdruckstrahl hinzuweisen. Die "Richtlinien für Flüssigkeitsstrahler" sind einzuhalten (so wie Seite 14 und 15).

Vor jeder Inbetriebnahme Ölstand am Ölschauglas überprüfen. (Waagerechte Position beachten!)

Ölwechsel:

Es ist kein Ölwechsel für die Lebensdauer des Gerätes erforderlich. Sollte es nötig sein, bei einer Reparatur das Öl zu wechseln, so ist über einem Behälter das Ölschauglas zu öffnen und das Gerät zu entleeren. Das Öl muß in einem Behälter aufgefangen und anschließend vorschriftsmäßig entsorgt werden. Neues Öl: 0,5 I - Motorenöl W 15/40.

Garantie

Die Garantie beträgt 24 Monate nach VDMA.

Bei Veränderungen an den Sicherheitseinrichtungen sowie bei Überschreitung der Temperatur- und Drehzahlgrenze erlischt jegliche Garantie - ebenso bei Unterspannung, Wassermangel, Schmutzwasser und Beschädigungen von außen an Manometer, Düse, Hochdruckschlauch und Spritzeinrichtung.

Verschleißteile fallen nicht unter die Garantie.

Im übrigen gelten die Hinweise unserer Betriebsanleitung.





I Kränzle GmbH Elpke 97 . 33605 Bielefeld

EG-Konformitätserklärung im Sinne der EG-Maschinenrichtlinie 89/392/EWG, Anhang II A und der EG-Niederspannungsrichtlinie 73/23 EWG sowie der EG-EMV-Richtlinie 89/336 EWG

Hiermit erklären wir. daß die Bauart von

K 115 - K 185

folgenden einschlägigen Bestimmungen entspricht 91/368 EWG Anh. I Nr. 1 79/113 FWG 81/1051 FWG

Angewendete harmonisierte Normen insbesondere

EN 292 T 1 und T 2 FN 60 204 T 1

EN 50 082-2

EN 61 000 3-2 3-3

FN 55 014 EN 55 104

Angewendete nationale technische Spezifikationen insbesondere

DIN VDE 0700 Teil 265

Gemeldete Stelle 1) nach Anhang VII

TÜV Hannover

eingeschaltet zur 2)

- Aufbewahrung der Unterlagen nach Anhang VI oder
- Prüfung der korrekten Anwendung der einschlägigen harmonisierten Normen und Bestätigung der vorschriftsmäßigen Unterlagen nach Anhang VI oder
- EG-Baumusterprüfung (EG-Baumusterprüfbescheinigung Nummer ...)

Bielefeld, den 10.10.97

Droitsch (Geschäftsführer)